



Memo

Aan Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Scherpenzeel 24-7-2017

Van _____ Datum Augustus 2017

Kopie

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Bevindingen:

Op 24 juli 2017, omstreeks 7:45 uur, heeft de inspecteur van de NVWA vastgesteld dat condensdruppels vielen, aan het einde van de hazenlijn. De condensdruppels hingen aan de lekbak van de verdamper en vielen op de snijplank. Op dat moment vond er aan die kant van de lijn geen vleesbewerking plaats. Om 7:50 is deze constatering medegedeeld aan de chef om direct op te lossen. Om 9:35 zag de inspecteur dat een grote blauwe zak onder de verdamper was vastgemaakt en deelde aan hoofd QA mee dat dit geen afdoende oplossing was. Toegezegd werd dat er aan een oplossing gewerkt zou worden. Omstreeks 12:45 uur bleek de blauwe zak te zijn weggehaald en productie begonnen. Gezien is dat er condensdruppels op de snijplank en de witte band in het midden vielen.

Oorzaak:

De ruimte waar de hazenlijn staat en de capaciteit van de verdamper zijn niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kan het koelement op warme dagen bevriezen. Tevens waren de verdamperzak en lekbak verstopt. Doordat dooiwater ontstond en de lekbak was verstopt, is de verdamper gaan lekken.

Maatregelen:

In eerste instantie is gekozen om de snijplank te verwijderen en grondig schoon te laten maken volgens procedure. Daarnaast is het directe gevaar weggehaald door het lekwater af te leiden met een grote blauwe zak. De technische dienst is direct gebeld en heeft het probleem onderzocht. Ze hebben de lekbak ontstopt en de blauwe zak weggehaald. Pas na deze werkzaamheden en het schoonmaken van de snijplank zijn de werkzaamheden gestart.

Echter was er geen rekening mee gehouden dat het isolatieschuim onder de verdamper al verzadigd was met dooiwater. Daarnaast bleek in een sealnaad een niet opgemerkte lek te zitten. Hier door zijn weer condensdruppels ontstaan. De lopende band en snijplank zijn weer conform procedure ontsmet en de kratten met hazen zijn afgewaardeerd tot categorie 3 materiaal.



FOOD GROUP

De technische dienst heeft de situatie onderzocht en geconcludeerd dat de verdamper niet direct kon worden gerepareerd en een tijdelijke voorziening noodzakelijk was. Na overleg met de inspecteur en de bedrijvenbeheerder van de NVWA en de bedrijfsleider, technische dienst en QA manager van Vion Scherpenzeel is onderstaand plan goedgekeurd:

actie tijdelijk	lekkende verdamper hazenlijn zeil gespannen om lekwater gecontroleerd af te voeren
aanvullende tijdelijke oplossing	de isolatie rond de verdamper moet geheel vervangen worden. dit kan alleen in een droge omgeving. er is gekeken om dit in de nacht te doen maar dat gaat niet ivm schoonmaak. om geen nieuw lekwater te krijgen wordt er gekeken naar een tussenoplossing. Als er geen ijs in de verdamper zit kan deze uitgezet worden. Wel moet dan de omgevingstemperatuur regelmatig gecheckt worden. Als er wel ijs in zit kan de verdamper pas uitgezet worden na productie. Dan kan de verdamper in de nacht ontdooien en de volgend ochtend uitgezet worden.
	Mocht de omgevingstemperatuur oplopen dan kan er nog gekozen worden om de verdamper op ventileren te zetten Waardoor deze koude lucht ontrekt aan aangrenzende ruimtes en deze rondblaast.
actie structureel	Zaterdag aanstaande wordt de gehele verdamper van nieuwe droge isolatie voorzien. Het probleem moet dan as maandag geheel verholpen zijn.

Op zaterdag 26 juli is de verdamper gerepareerd; de sealnaad is gemaakt en het isolatieschuim vervangen door nieuwe. Tevens zijn de grote ijzeren schuifdeuren tussen de snijlijnen en hazenlijn verwijderd om de ruimte beter te kunnen koelen.
Later zijn de verdampers boven de snijlijnen nog vervangen, door nieuwe verdampers die 30% meer capaciteit hebben.

Verificatie:

De bedrijvenbeheerder van de NVWA heeft tijdens zijn wekelijkse toezichtwerkzaamheden een herinspectie uitgevoerd en daarbij deze afwijking afgesloten. Tevens heeft de inspecteur in week 35 een herinspectie uitgevoerd en geconstateerd dat deze afwijking voldoende was verholpen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Scherpenzeel
't Zwarte Land 13
3925 CK SCHERPENZEEL GLD

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp &
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdier@vwa.nl

Onze referentie
136742/104052/ah

Datum 12 september 2017

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

't Zwarte Land 13, 3925 CK SCHERPENZEEL GLD

Overtreder:

VION Scherpenzeel
't Zwarte Land 13
3925 CK SCHERPENZEEL GLD

Bevindingen:

Op 24 juli 2017 omstreeks 7.45 uur is aan het eindpunt van de productielijn waar varkenshaasjes verder verwerkt worden en in kratten gelegd, hierna "hazenlijn" genoemd, het volgende gebleken.

Aan het eindpunt van de hazenlijn vielen er condensdruppels naar beneden. De condensdruppels kwamen van de onderkant van de opvangbak van de verdamper. De condensdruppels vielen op de snijplank. Op dat moment waren er aan die kant van de hazenlijn geen medewerkers bezig met de vleesbewerking.

Om 7.50 uur heeft de inspecteur aan een chef medegedeeld dat het probleem opgelost moet worden. Bij herinspectie om 9.35 uur zag de inspecteur dat er een grote blauwe zak onder de verdamper was vastgemaakt. Er is aan het hoofd kwaliteitsdienst medegedeeld dat dit geen afdoende oplossing was. Toegezegd werd dat er aan een oplossing gewerkt zou worden.

Omstreeks 12.45 uur bleek de blauwe zak te zijn weggehaald. Ondertussen was de productie aan de kant van de hazenlijn begonnen. Er vielen condensdruppels, zijnde water, op de snijplank tussen de rode krat aan het eind en de eerste medewerker. Tevens zag de inspecteur dat er tijdens de productie ook condensdruppels op de witte, lopende band in het midden vielen.

De vorming van condens op oppervlakken werd niet voorkomen.

Directie Keuran

**Divisie Ontwerp &
Dienstverlening**

Datum
12 september 2017

Onze referentie
136742/104052/ah

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 4, tweede lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk I, punt 2, onder b van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

Artikelen die met voedsel in aanraking kwamen, waren niet afdoende schoongemaakt en zo nodig ontsmet, om elk gevaar van verontreiniging te vermijden.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 4, tweede lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk V, onder punt 1a van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtredingen van Verordening (EG) nr. 852/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Drs.
Directeur Keuren